



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CORRIGÉ

CORRIGÉ

**BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
AÉRONAUTIQUE
OPTION : SYSTÈMES**

ÉPREUVE E2(U2) – EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

BARÈME DE TEMPS

ÉTUDE			TEMPS CONSEILLÉ
Dossier Technique	Lecture		30 min
Sujet	Lecture		20 min
	Partie 1	Règlementation et sécurité	30 min
	Partie 2	Étude du circuit de démarrage	60 min
	Partie 3	Étude du démarreur à air	90 min
Relecture			10 min

CORRIGÉ

MISE EN SITUATION

Un problème informatique au niveau des guichets d'enregistrement a retardé l'embarquement des passagers de 30 minutes. Pour assurer son horaire de décollage, sous la pression de la compagnie aérienne, l'équipage débute la checklist de démarrage moteurs.

Le démarrage du moteur 1 échoue pour une raison inconnue. En application de la procédure de démarrage, l'équipage entreprend alors une ventilation sèche du moteur 1 afin d'évacuer une éventuelle accumulation de carburant dans la chambre de combustion. Au bout d'une minute, le pilote coupe le démarreur pour interrompre la ventilation moteurs, après avoir confirmé l'absence d'écoulement de carburant auprès du mécanicien au sol. Il relance la séquence de démarrage du moteur 1 alors que l'indicateur de régime N2 indique 15%. Celui-ci commence à monter en rotation, puis le régime chute brutalement.

Au même moment, au sol, le mécanicien de piste observe une quantité importante d'étincelles qui sort du moteur.

Vous allez étudier le circuit de démarrage afin d'identifier l'origine du problème.

PARTIE 1

Règlementation et sécurité

Le mécanicien désigné pour effectuer le dépannage de l'appareil va intervenir directement sur le parking, cette opération relevant d'une maintenance en ligne.

Question 1 : Cocher le cadre réglementaire dans lequel le technicien doit se trouver.

Part 145 ☒

Part 147 ☐

Part 21 ☐

Question 2 : Préciser le type et la catégorie de licence que doit détenir le mécanicien habilité à signer l'APRS.

..... B1-1 B1. accepté
.....

CORRIGÉ

Question 3 : Cocher la documentation permettant de trouver le fonctionnement du circuit de démarrage.

IPC ☐
TSM ☐

SRM ☐
TCM ☐

AMM ☒
AWM ☐

Question 4 : Avant d'intervenir, le mécanicien doit s'assurer de l'effectivité de la documentation technique (DT 2/13). D'après le numéro de série de l'avion, l'effectivité est-elle correcte ? Justifier.

..... Qui car le S/N de l'avion est 017 et que l'effectivité concerne les avions du S/N 001 au S/N 150
.....

Question 5 : Avant de lancer les réacteurs, le pilote doit prendre une précaution majeure. Préciser laquelle (DT 3/13).

Réponse Be careful that the vicinity of the engine is free from any object witch can en
anglais be ingested or damaged by the running engine.

..... S'assurer qu'il n'y a pas d'objets aux alentours des réacteurs pouvant être
Traduction en français :
.....
.....

Question 6 : Concernant le mécanicien au sol, citer les zones dangereuses où il doit éviter de se trouver pendant le fonctionnement des réacteurs (DT 3/13).

Réponse Avoid danger areas in front and rear of engine during ground running en
anglais operations
.....

..... Eviter les zones dangereuses devant et derrière le réacteur pendant
Traduction en français :
.....
.....

CORRIGÉ

Question 7 : Citer les équipements de protection individuelle que le mécanicien doit porter.

Réponse **Ear and eye protective equipment must be worn by personnel** en
anglais :

Traduction en français : **Le personnel doit porter des équipements de protection visuelle et auditive.**

PARTIE 2

Étude du circuit de démarrage

L'échec du 1er démarrage du moteur 1 n'est pas une panne. Cela arrive parfois. Lors du second démarrage, le régime N2 du corps HP atteint 20% puis chute rapidement jusqu'à 0. Vous allez étudier le circuit de démarrage pour trouver l'élément défaillant, à l'aide du « trouble shooting ».

Question 8 : D'après vos connaissances, citer trois types de démarreurs utilisés pour lancer les turboréacteurs.

- **Electrique**
- **Turbodémarreur**
- **Démarreur à air**

Question 9 : Identifier les 3 sources possibles permettant l'alimentation en air du démarreur (DT 2/13).

- **APU**
- **groupe de piste (GPU)**
- **un autre réacteur déjà démarré**

Question 10 : Déterminer les caractéristiques du turboréacteur équipant cet avion.

Nombre de corps

2

Nombre de flux

2

CORRIGÉ

Question 11 : D'après les informations données en début de partie 2, cocher la branche principale du « trouble shooting » à suivre pour assurer le dépannage (DT 8/13).

1 ☐

2 ☒

3 ☐

D'après le « trouble shooting », le mécanicien doit maintenant contrôler le fonctionnement de la starter valve.

Question 12 : Relever le diamètre de la membrane de la « starter valve » et la valeur du tarage de son ressort (DT 5/13).

Diamètre d de la membrane :

80 mm

Force du ressort :

510 N

Question 13 : Calculer, en Psi, la pression minimale permettant l'ouverture de la membrane.

Diamètre membrane : 80 mm **Surface membrane : $0.08^2 \times \pi / 4 = 0,005024 \text{ m}^2$**

Force ressort : 510 N

$P = F / S = 510 / 0,005024 = 101512,74 \text{ Pa} = 1,01 \text{ bar} = 14,72 \text{ Psi}$

Le mécanicien a contrôlé la pression d'alimentation en air au niveau de l'indicateur double de l'overhead panel. Elle est de 35 Psi.

Question 14 : D'après votre calcul de la valeur attendue à la question 13 et le constat fait par le mécanicien, déterminer si la pression d'alimentation en air de la starter valve est suffisante.

Valeur attendue	valeur mesurée	Conséquence
14,72 Psi	35 Psi	La pression est suffisante : oui ☒ non ☐

Le mécanicien réalise une ouverture – fermeture manuelle de la « starter valve ». Elle fonctionne correctement.

Il doit à présent contrôler son fonctionnement électrique.

Pour cela, il va appliquer la procédure décrite en page 401 de la section 80-13-02 de l'AMM (DT 5/13).

Question 15 : Sur le schéma électrique (DT6/13), identifier le composant **51VD**. Mentionner le nom du composant et son rôle.

- **Une diode**

Elle laisse passer le courant dans un seul sens.

CORRIGÉ

Question 16 : Nommer le code FIN de la barre bus permettant l'alimentation électrique de la « starter valve » du moteur 1.

305PP

Question 17 : Nommer l'élément **1KG**. Expliquer son rôle.

Un breaker. Il protège le circuit sur lequel il est raccordé, d'une surintensité.

Question 18 : Nommer l'appareil utilisé pour effectuer la tâche (1) de la carte de travail (DT 5/13).

Un ohmmètre (ou un multimètre réglé sur la fonction ohmmètre)

Question 19 : Quelle précaution doit-on prendre avant d'effectuer une mesure de continuité sur un élément ?

S'assurer que l'élément est hors circuit.

Question 20 : Nommer la valeur ainsi que le type de la tension alimentant la bobine de la starter valve (DT 6/13).

28 V continu ☒ 28 V alternatif ☐ 115 V continu ☐ 115 V alternatif ☐


Question 21 : Calculer la valeur du courant traversant la bobine de la starter valve suivant la tension relevée précédemment (question 20) sachant que sa résistance est de 10 ohms.

$U = R \cdot I$ $I = U / R$

$I = 28 / 10 = 2,8 \text{ A}$

CORRIGÉ

Question 22 : Sur le schéma ci-dessous, câbler l'appareil de mesure sur le circuit pour vérifier la tension d'alimentation de la bobine. Indiquer par une flèche (sur le multimètre) le calibre adapté à la mesure, suivant la carte de travail au DT 5/13.

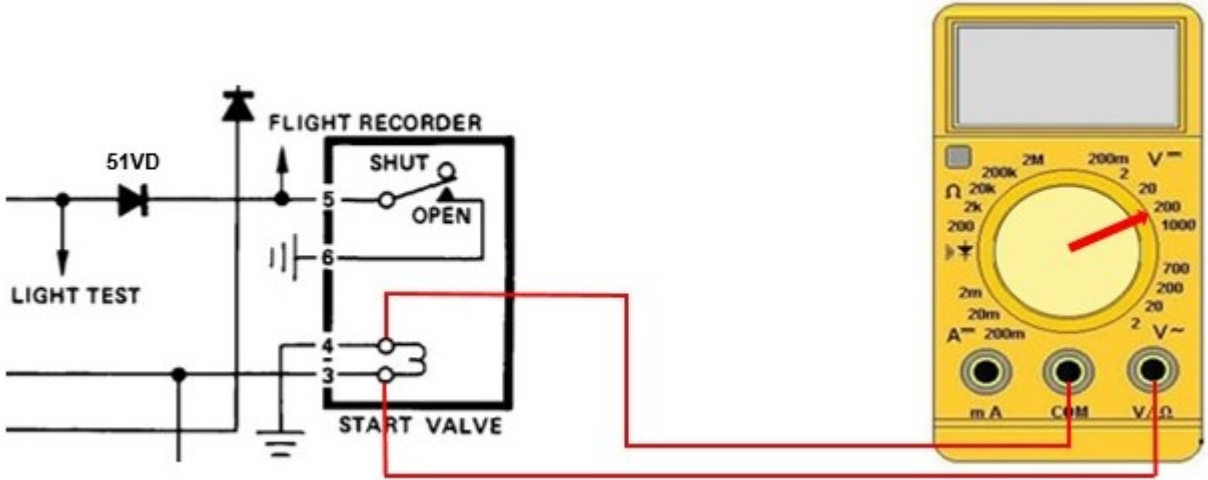

Le technicien a appliqué la carte de travail 80-13-02 concernant les essais de la « starter valve ».

Voici les résultats obtenus par le mécanicien lors de son application de la procédure de test :

- Tâche (1) : 9 ohms
- Tâche (2) : overload
- Tâche (3) : 0
- Tâche (8) : le voyant **ARM** s'éteint et le voyant **OPEN** flashe
- Tâche (9) : 28 VDC
- Tâche (10) : le voyant **OPEN** arrête de flasher et s'allume

Question 23 : Conclure sur le fonctionnement électrique de la « starter valve ».

Fonctionnement de la starter valve : correct ☒ incorrect ☐

CORRIGÉ

Question 24 : D'après le « trouble shooting » (DT 8/13) et l'ensemble des réponses apportées en partie 2, identifier l'élément en panne.

Le démarreur (starter)

PARTIE 3

Étude du démarreur à air

Vous allez étudier le fonctionnement du démarreur à air afin de comprendre les causes de la panne.


Question 25 : Définir le rôle du démarreur à air.

Transformer un débit d'air en un couple suffisant au démarrage du réacteur.

Question 26 : Sur le schéma ci-dessous, nommer les 2 éléments constituant la turbine.

Stator ou distributeur

Rotor

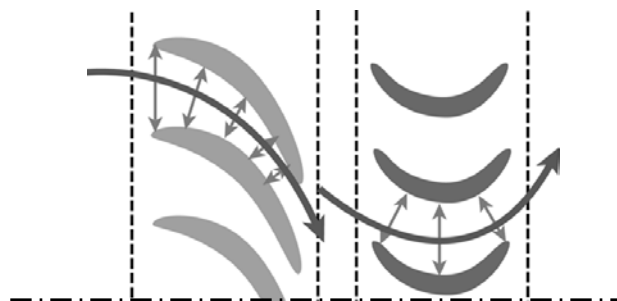

Question 27 : Sur le schéma ci-dessus, on constate que la section des aubes du 1^{er} élément (à gauche) est convergente. Décrire les variations de pression et de vitesse dans un conduit ayant cette forme. Nommer le principe décrivant ce phénomène.

- La pression diminue et la vitesse augmente


- Le principe de Bernoulli

CORRIGÉ

Question 28 : Les aubes de turbines fonctionnent sur le même principe physique que les ailes des avions. Nommer la force responsable de la sustentation.

La portance

Question 29 : Sur le schéma ci-dessous, matérialiser cette force $\vec{F}_z$.

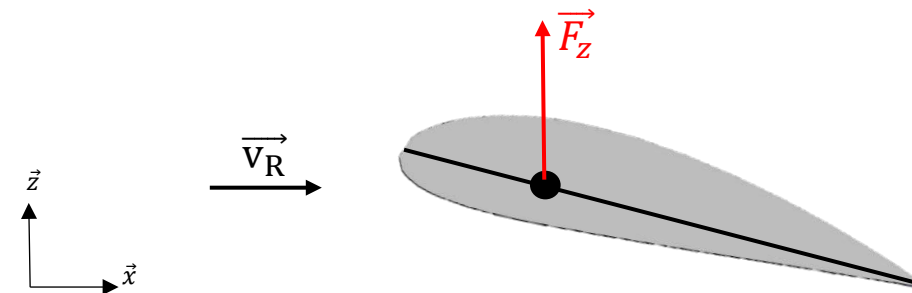

Question 30 : D'après la mise en situation et la procédure de démarrage (DT 3/13 paragraphe B), la panne semble due à une erreur humaine :

Oui ☒

Non ☐

Question 31 : Si oui, citer la partie de la procédure de démarrage que le pilote n'a pas respecté.

0 – 5 minutes **ON** – Disengage starter and allow N2 speed to go to zero before re-engaging starter.

Question 32 : Parmi les facteurs affectant les performances, cocher ceux concernés par cette situation.

Forme / santé

☐

Stress

☒

Sommeil et fatigue

☐

Pression des horaires et heures limites

☒

Abus d'alcool, de médicaments, de drogue

☐

CORRIGÉ

Pour approfondir son investigation, le mécanicien dépose le démarreur à air afin de comprendre le dysfonctionnement.

Question 33 : A l'aide du plan d'ensemble (DT 9/13) et de la nomenclature (DT 10/13), repérer sur le document réponse 1 (page 11/12 de ce document) l'éclaté en remplissant les cases manquantes.

Voir DR1

Après avoir compris les différents éléments qui composent le démarreur à air, le technicien décide alors de démonter le système. Il constate que ce dernier est composé d'un double train épicycloïdal.

Question 34 : Parmi les propositions suivantes, cocher la fonction d'un train épicycloïdal.

- ☐ Augmenter la vitesse de rotation nominale, augmenter le couple nominal
- ☒ Diminuer la vitesse de rotation nominale, augmenter le couple nominal avec un faible encombrement
- ☐ Diminuer la vitesse de rotation nominale, diminuer le couple nominal

Question 35 : A l'aide du dossier technique 9/13 et 10/13, identifier ci-dessous les pièces qui composent les sous-ensembles des classes d'équivalence E_1 ; E_2 ; E_3 ; E_4 du schéma cinématique ci-contre (les roulements et joints sont exclus).

E_0 {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 28, 36,40, 45}

E_1 { 3 , ..18., ..19., ..22..}

E_2 {..17..}

E_3 {..21..}


E_4 {..24..}

E_5 {26 ;30,31,32,33,34,35,38,41,42,43}

Question 36 : Surligner les sous-ensembles cinématiques (E_1 , E_2 , E_3 , E_4) en coloriant le schéma ci-contre (plan $O,\vec{x},\vec{y}$).

E_1 : ROUGE
 E_2 : BLEU
 E_3 : JAUNE
 E_4 : VERT

CORRIGÉ

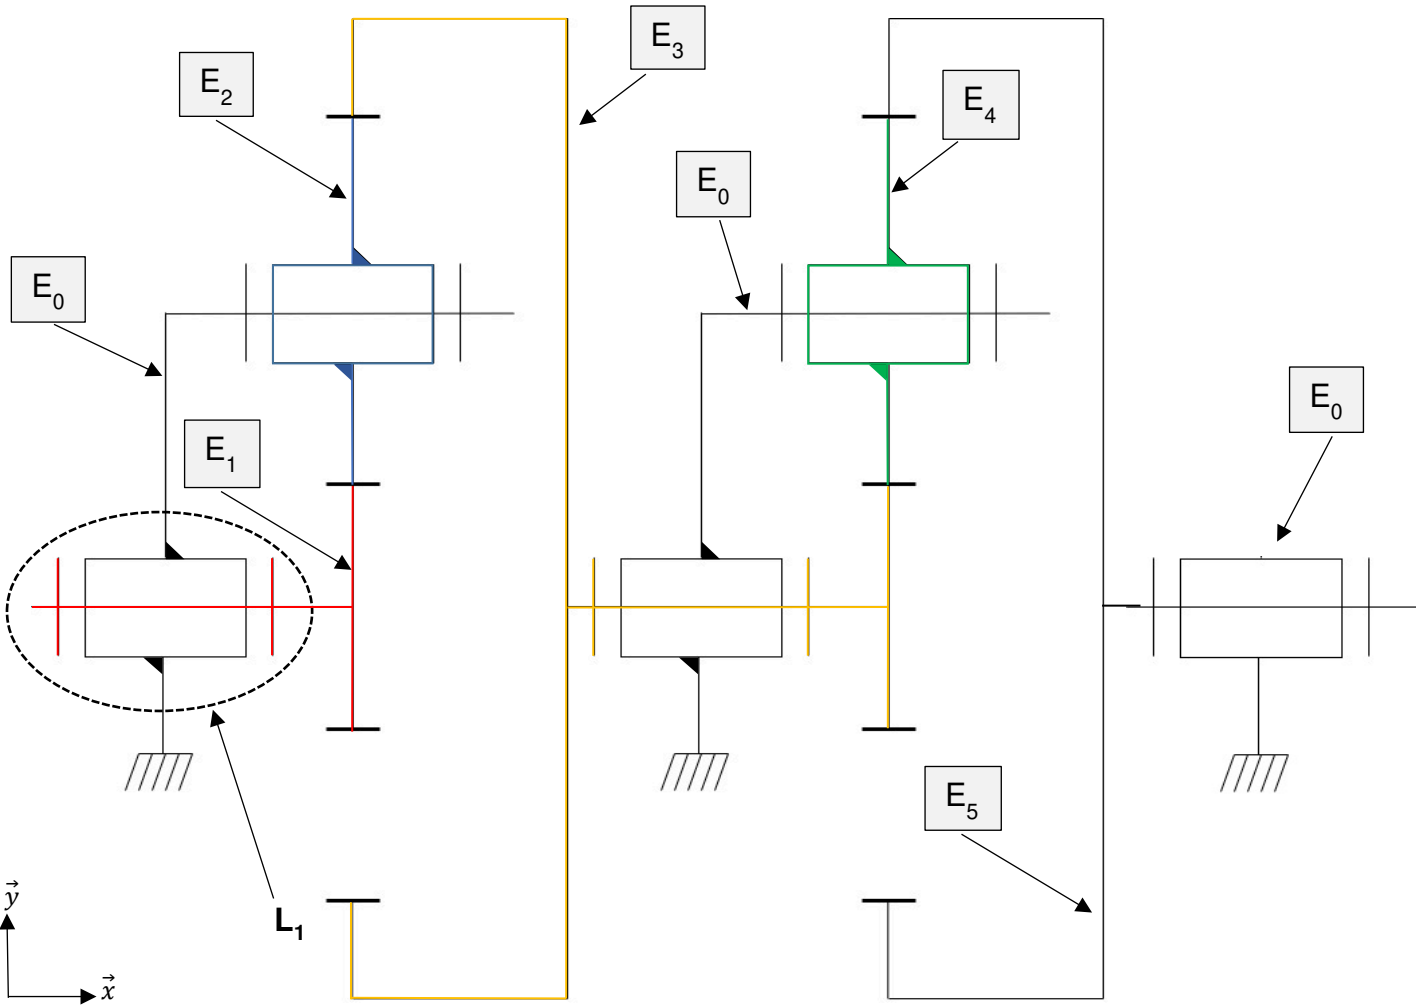

Question 37 : Caractériser la liaison L_1 sur le schéma ci-dessus en remplissant le tableau ci-dessous.

Liaison	Degré de liberté		Axe	Nom de la liaison
	Translation	Rotation		
E_1/E_0	0	1	$\vec{x}$	PIVOT

CORRIGÉ

Le mécanicien souhaite vérifier la conformité du montage des roulements rep 10 sur l'arbre planétaire rep 18


Question 38 : Cocher le type de roulement repéré 10 sur le dessin d'ensemble DT (9/13).

- Butée à billes à double effort,
- Roulement à billes à contact radial
- Roulement à rouleaux coniques
- Roulement à billes à contact axial
- ☐
- ☒
- ☐
- ☐

Question 39 : Cocher la règle de montage des roulements repérés 10 par rapport à l'arbre planétaire rep 18 sur le dessin d'ensemble.

- Arbre tournant / logement fixe
- Arbre tournant / logement tournant
- Arbre fixe / logement fixe
- Arbre fixe / logement tournant
- ☒
- ☐
- ☐
- ☐

De par son expérience le technicien sait que les bagues intérieures des roulements doivent être montées serrées sur l'arbre. Il veut vérifier cette condition de serrage entre l'arbre et l'alésage du roulement. Un ajustement $\phi\ 47\ H6/p6$ est côté ci-dessous.

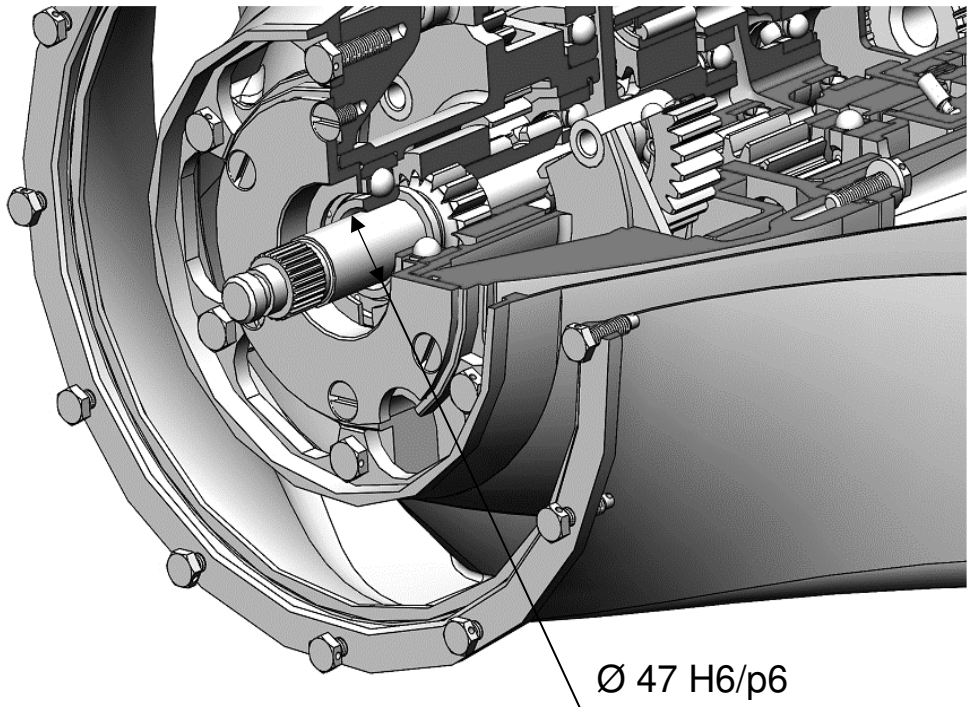


CORRIGÉ

Question 40 : A partir du DT 11/13, compléter le tableau ci-dessous pour les repères 10 et 18.

	ALÉSAGE	ARBRE
Côte nominale (mm)	47	47
Ecart supérieur (mm)	0,016	0,042
Ecart Inférieur (mm)	0	0,026
IT (mm)	0,016	0,016
Cote Maxi. (mm)	47,016	47,042
Cote mini (mm)	47	47,026

Question 41 : Sur le schéma ci-dessous, positionner l'intervalle de tolérance de l'arbre.

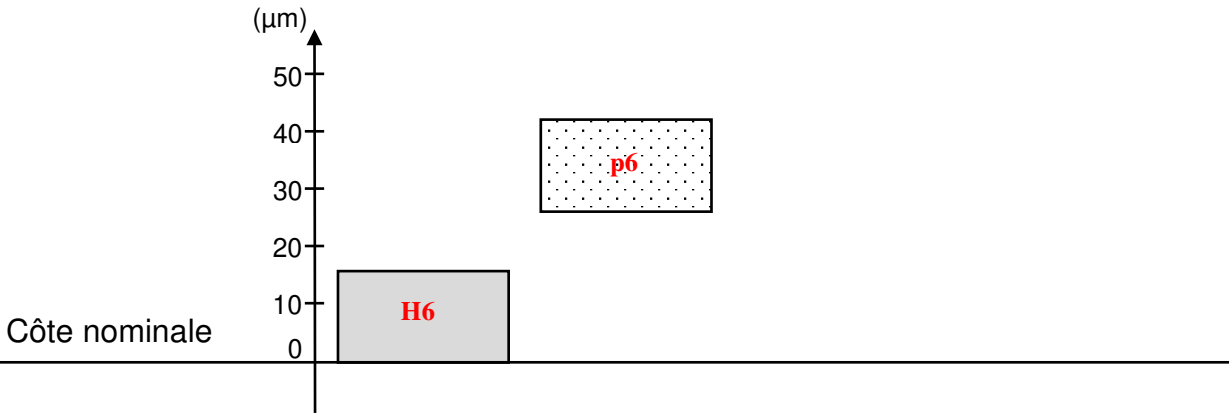

CORRIGÉ

Question 42 : D'après votre réponse à la question 41 et le DT 11/13, en déduire la nature de cet ajustement.

Glissant ☐

Serré ☒

Incertain ☐

Question 43 : Vérifier la nature de cet ajustement par le calcul (voir formulaire).

Jeu $\text{Alesage}_{\text{maxi}} - \text{Arbre}_{\text{mini}}$ maxi =
 $47,016 - 47,026 = - 0,01 \text{ mm}$

Jeu $\text{Alesage}_{\text{mini}} - \text{Arbre}_{\text{maxi}}$ mini =
 $47 - 47,042 = - 0,042 \text{ mm}$

Question 44 : Le montage de la bague intérieure du roulement sur l'arbre attendu par le mécanicien est-il correct ?

OUI ☒ NON ☐

Le mécanicien suppose une rupture mécanique de l'axe repéré 46 sur le DT 11/13 permettant l'assemblage entre le porte-satellites en un de ses satellites du premier étage du réducteur, pour cela il effectue un schéma architectural du 1^{er} étage de réduction (page 12/12 de ce document) afin de calculer l'effort entre le porte-satellites et le satellite.

L'étude se porte sur un des satellites rep 17. Les liaisons sont supposées parfaites. Le poids des pièces est négligé aux vues des efforts sur le système.

Question 45 : D'après le schéma situé page 12/12 de ce document et le PFS (Principe Fondamentale de la Statique), que peut-on dire des actions mécaniques extérieures appliquées au solide rep 17? Cocher les bonnes réponses.

Solide soumis à 2 forces ☐ Les forces sont perpendiculaires ☐
Solide soumis à 3 forces ☒ Les forces sont parallèles ☐
Solide soumis à 4 forces ☐ Les forces sont concourantes ☒

CORRIGÉ

Question 46 : Effectuer le Bilan des Actions Mécaniques (B.A.M.E) en remplissant le tableau ci-dessous. Signaler les inconnues par des points d'interrogations.

Action	Point	Direction	Sens	Norme (N)
18/17	C			2000
21/17	B		?	?
46/17	A	?	?	?

Question 47 : Déterminer graphiquement la direction de l'action au point A sur le schéma architectural du 1^{er} étage de réduction (page 12/12 de ce document).

Voir page 12/12

Question 48 : À la page 12/12 de ce document, tracer le dynamique des forces appliquées sur le satellite 17.

Voir page 12/12

Question 49 : Déterminer les valeurs des actions de $\overrightarrow{B_{21/17}}$ et de $\overrightarrow{A_{46/17}}$ en remplissant le tableau situé page 12/12 de ce document.

Voir page 12/12

Pour vérifier la rupture entre le porte-satellite et le satellite, nous allons étudier la résistance mécanique de l'axe 46 nécessaire à l'assemblage du porte satellite rep 16 et d'un des satellites rep 17. Un essai de résistance mécanique a été simulé et reporté sur le DT (11/13).

Question 50 : L'axe 46 est fabriqué en X2 Cr Ni Mo 13-12-2. Relever la désignation de cet alliage à l'aide de l'extrait du guide du dessinateur industriel situé en page 12/13 du dossier technique.

Acier fortement allié avec un taux de carbone de 0.02%, 13% de chrome, 12% de nickel et 2% de molybdène


CORRIGÉ

.....
.....
.....

Le technicien va étudier le double réducteur a train épicycloïdal et constate que les portes satellites (PS) et les satellites sont en position bloqués. Après avoir mesuré avec un tachymètre, il constate que la vitesse de sortie $N_{\text{entrée}}$ du réducteur est de 46 893 tr.min⁻¹.

Dès lors le technicien trace un schéma pour mieux comprendre la situation. Dans un premier temps, il va calculer la vitesse angulaire de sortie ω_s en rad.s⁻¹.

CORRIGÉ

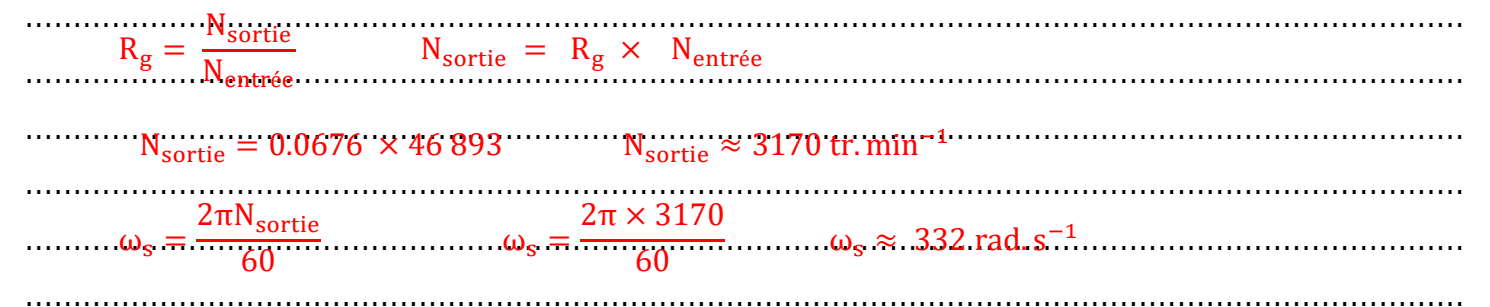

CORRIGÉ

Dans un second temps, technicien souhaite calculer le couple de sortie C_s , il prend connaissance de la puissance de sortie du démarreur P_s , celle-ci s'élève à 700 kW.

Question 57 : A partir des données ci-dessus, calculer le couple de sortie C_s . On considère que la vitesse de rotation $\omega_s = 330 \text{ rad.s}^{-1}$. Voir formulaire.

$$P_s = C_s \times \omega_s$$
$$C_s = \frac{P_s}{\omega_s}$$
$$C_s = \frac{700\,000}{330} \quad C_s \approx 2121,2 \text{ N.m}$$

Le mécanicien, prend connaissance que le pilote, suite à son échec de démarrage, a relancé le turbo démarreur. Ce dernier était toujours en rotation. Dès lors, le mécanicien sait que cette manœuvre a engendré un violent à-coup sur l'arbre de sortie et par conséquent multiplié par 2 le couple de sortie C_s .

Question 58 : Par rapport au constat du mécanicien et en prenant la valeur de $C_s = 2120 \text{ Nm}$, calculer la valeur réelle du couple de sortie $C_{s \text{ réel}}$ appliquée sur l'arbre de sortie.

$$C_{s \text{ réel}} = 2 \times C_s$$
$$C_{s \text{ réel}} = 2 \times 2120$$
$$C_{s \text{ réel}} = 4240 \text{ N.m}$$

Relever sur le DT 7/13 la valeur du couple maximal (en Nm) de l'arbre de sortie transmise au turboréacteur.

Couple maximal de l'arbre de sortie 3275 Nm

Conclusion : en comparant la valeur du couple maximal de l'arbre de sortie transmise au turboréacteur avec la valeur réelle du couple $C_{s \text{ réel}}$ calculée précédemment, l'arbre de sortie a-t-il rompu ?



OUI ☒ NON ☐

CORRIGÉ

CORRIGÉ

CORRIGÉ

Schéma architectural du 1^{er} étage de réduction

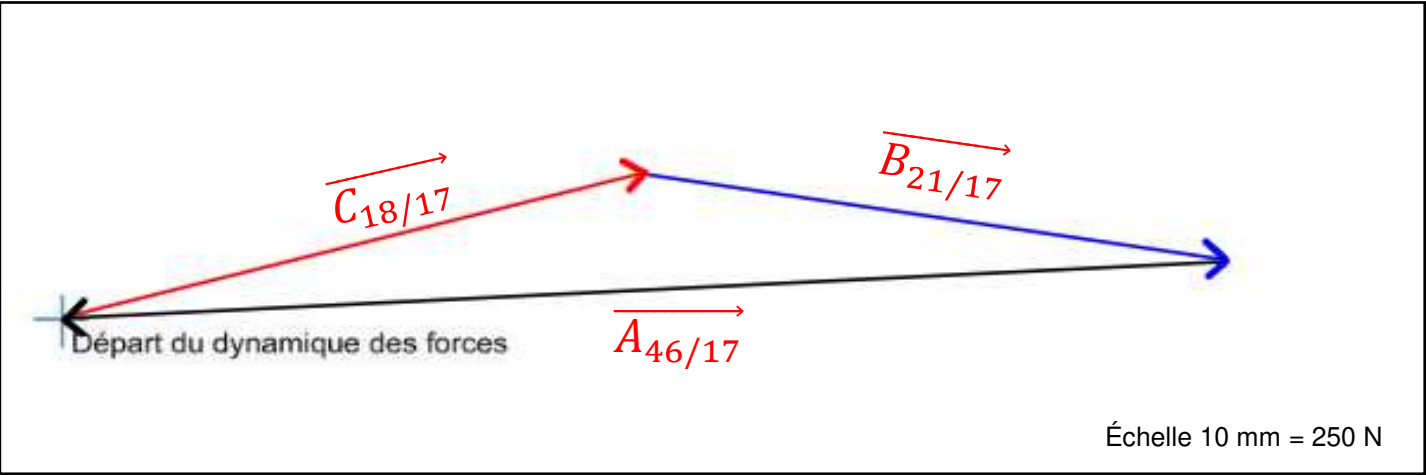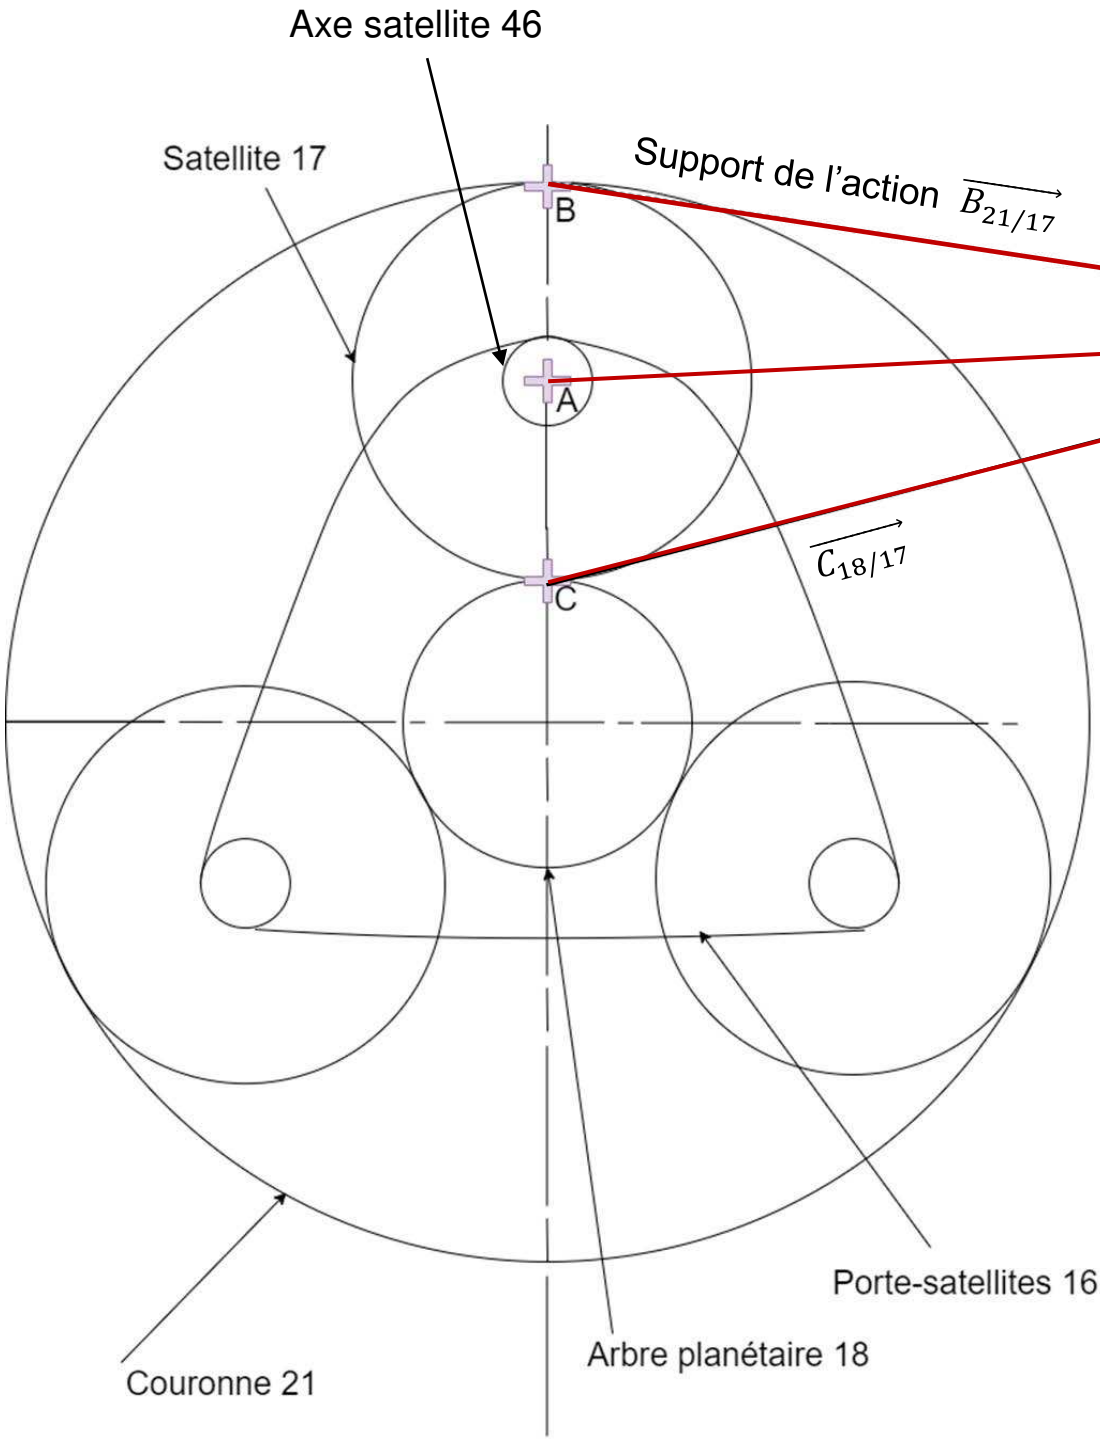

Norme de l'effort	Valeur en Newton (N)
$\ \vec{C}_{18/17}\ $	2000 N
$\ \vec{B}_{21/17}\ $	1940 (± 100 N)
$\ \vec{A}_{46/17}\ $	3850 (± 150 N)

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.